Arrangement for contactlessly measuring the valve movement

Patent number:

DE3500121

Publication date:

1986-07-10

Inventor:

BLAUHUT REINHOLD (DE); SCHNEIDMANN JUERGEN (DE)

Applicant:

ATLAS FAHRZEUGTECHNIK GMBH (DE)

Classification:

- international:

G01D5/20; F01L1/46

- curopean.

F01L1/46; G01D5/20C2B

Application number:

DE19853500121 19850104


Priority number(s):

DE19853500121 19850104

Report a data error here

Abstract of DE3500121

An arrangement for the contactless measurement of the valve movement of internal combustion engines. The technical problem is the provision of an arrangement for contactlessly measuring the valve movement. A coil former (7) of a magnetically conductive material, arranged coaxially with the valve shaft (2), with a ring (71) and two flanges (72, 74) accommodates an annular coil (8) of a resonant circuit. An annular shield (31) of nonmagnetic electrically conductive material, seated on the valve head (17), overlaps at least one flange of the coil former (7) and influences the magnetic path. The frequency deviation of the resonant circuit due to the movement of the annular shield (31) is measured in an evaluating circuit.

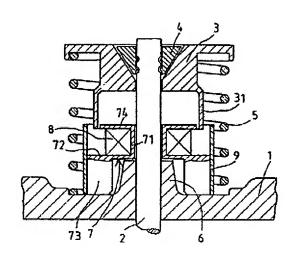

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



DEUTSCHES PATENTAMT

(3) Aktenzeichen: P 35 00 121.6 (2) Anmeldetag: 4. 1. 85

) Offenlegungstag: 10. 7.86

DE 3500121 A 1

3 Anmelder:

Atlas Fahrzeugtechnik GmbH, 5980 Werdohl, DE

(74) Vertreter:

Haßler, W., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 5880 Lüdenscheid @ Erfinder:


Blauhut, Reinhold, 5980 Werdohl, DE; Schneidmann, Jürgen, 5990 Altena, DE

S Recherchenergebnisse nach § 43 Abs. 1 PatG:

DE-PS 32 35 825 DE-OS 23 00 784 DE-OS 22 50 408 DE-OS 22 41 629

(5) Anordnung zur berührungslosen Messung der Ventilbewegung

Eine Anordnung zur berührungslosen Messung der Ventilbewegung von Verbrennungsmotoren. Das technische Problem ist die Bereitstellung einer Anordnung zur berührungslosen Messung der Ventilbewegung. Ein koaxial zum Ventilschaft (2) angeordneter Spulenkörper (7) aus einem magnetisch leitenden Werkstoff mit einem Ring (71) und zwei Flanschen (72, 74) nimmt eine Ringspule (8) eines Resonanzkreises auf. Ein an dem Ventilteller (17) sitzendes Ringschild (31) aus nicht magnetischem, elektrisch leitendem Werkstoff übergreift mindestens einen Flansch des Spulenkörpers (7) und beeinflußt den magnetischen Weg. In einer Auswerteschaltung wird die duuch die Bewegung des Ringschildes (31) bedingte Frequenzabweichung des Resonanzkreises gemessen.

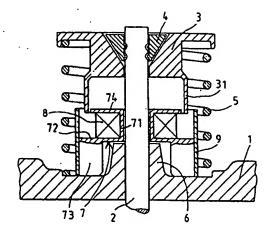

Dr. Werner Haßler

Patentanwalt

Asenberg 62

5880 Lüdenscheid

4. Januar 1985

A 84 192

Anmelderin: Time Actas Spezialelektronik GmbH

Eggenpfad 26 5980 Werdohl

Emposition

Anordnung zur berührungslosen Messung der Ventilbewegung

Ansprüche

- 1. Anordnung zur berührungslosen Hessung der Ventilbewegung von Verbrennungsmotoren, dadurch gekennzeichnet, daß ein koaxial zum Ventilschaft (2) angeordneter Spulenkörper (7) aus einem magnetisch lei tenden Werkstoff mit einem Ring (71) und zwei Flanschen (72, 74) eine 5 Ringspule (f) eines Resonanzkreises aufnimmt, daß ein an dem Ventil teller (17) sitzendes Ringschild (31) aus nicht magnetischem, elektrisch leitendem Werkstoff mindestens einen Flansch (74) des Spulenkörpers (7) übergreift und den magnetischen Weg beeinflußt und daß in einer Auswerteschaltung die durch die Bewegung des Ringschildes (31) 10 bedingte Frequenzabweichung des Resonanzkreises gemessen wird.
 - 2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilteller (3) zusammen mit dem Ringschild (31) ein einstückiges Aluminiumteil ist.
- 3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, daß 15 ein Ringmantel (9) aus magnetisch leitendem Werkstoff die Ringspule umgibt und einen Spalt für die Bewegung des Ringschildes (31) freiläßt.
- 4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgangsspannung des Resonanzkreises in einen Flan-20 kendetektor (14) eingespeist wird, daß dem Flankendetektor (14) ein monostabiler Multivibrator (15) nachgeschaltet ist und daß dem Multivibrator (15) eine Tiefpaßschaltung (17) zur Abtrennung des Wechselspannungsanteiles nachgeschaltet ist.
- 5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der 25 Tiefpaßschaltung (17) ein einstellbarer Verstärker (18) nachgeschaltet ist.

Dr. Werner Haßler

Pat-ntanwalt

Asenberg 62

5880 Liidenscheid

4. Januar 1985 A 84 192

Anmelderin: Firma Atlas Spezialelektronik GmbH

Eggenpfad 26

5980 Werdohl

Anordnung zur berührungslosen Messung der Ventilhewegung

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur berührungslosen Messung der Ventilbewegung von Verbrennungsmotoren.

Die Messung und Aufzeichnung der Ventilbewegung und auch des sogenannten Nachsetzens beim Schließen des Ventils ist schwierig. Ent5 sprechendes gilt für die Erfassung eines fehlerhaften NichtschlieBens. Die Anordnung eines Fühlers am Ventil scheidet aus praktischen
Gründen aus, da dadurch die mechanische Eigenresonanz des Ventils
verändert wirde. Dies wirde die Messungen verfälschen.

 $\begin{tabular}{l} Aufgabe der Erfindung ist die Bereitsstellung einer Anordnung \\ 10 zur berührungslosen Messung der Ventilbewegung. \\ \end{tabular}$

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß ein koaxial zum Ventilschaft angeordneter Spulenkörper aus einem magnetisch
leitenden Werkstoff mit einem Ring und zwei Flanschen eine Ringspule
eines Resonanzkreises aufnimmt, daß ein an dem Ventilteller sitzendes
15 Ringschild aus nicht magnetischem, elektrisch leitendem Werkstoff mindestens einem Flansch des Spulenkörpers übergreift und den magnetischen Weg beeinflußt und daß in einer Auswerteschaltung die durch die
Erwegung des Ringschildes bedingte Frequenzabweichung des Resonanzkreises gemessen wird.

Die Erfindung unterscheidet sich insofern in nicht naheliegender Weise vom Stand der Technik, als die Ventilbewegung durch Änderung des magnetischen Weges und damit der Dämpfung und Güte der Spule eines elektromagnetischen Resonanzkreises berührungslos erfaßt wird. Dadurch sind nachteilige Rückwirkungen auf die Ventilbewegung ausge25 schlossen.

Eine stabile Ausbildung des McCanordnung wird dadurch erzielt, daß der Ventilteller zusammen mit dem Ringschild ein einstückiges Aluminiumteil ist.

Störungen lassen sich von dem Magnetkreis der Ringspule dadurch fernhalten, daß ein Ringmantel aus magnetisch leitendem Werkstoff die Ringspule umgibt und einen Spalt für die Bewegung des Ringschildes 5 freiläßt.

Die Auswertung der Frequenzabweichung ist dadurch besonders vorteilhaft möglich, daß die Ausgangsspannung des Resonanzkreises in einen Flankendetektor eingespeist wird, daß dem Flankendetektor ein monostabiler Multivibrator nachgeschaltet ist und daß dem Multivibrator eine Tiefpaßschaltung zur Abtrennung des Wechselspannungsanteiles nachgeschaltet ist.

Die Empfindlichkeit der Auswertung läßt sich dadurch besonders gut einstellen, daß der Tiefpaßschaltung ein einstellbarer Verstürker nachgeschaltet ist.

15 Eine Ausführungsform der Erfindung wird im folgenden unter Bezug nahme auf die anliegende Zeichnung erläutert, in der darstellen:

Fig. 1 eine Ansicht der Meßsnordnung in Verbindung mit dem Ventillschaft und

Fig. 2 ein Schaltbild der Auswerteschaltung.

- Pig. 1 zeigt den Zylinderkopf 1 eines Verbrennungsmotors, durch dessen Führungsansatz 6 ein Ventilschaft 2 geführt ist. Auf dem Ventilschaft 2 sitzt ein Ventilteller 3, der in üblicher Weise durch einen Ventilkeil 4 festgespannt ist. An dem Ventilteller 3 ist einstückig ein Ringschild 31 angeformt, dessen Funktion noch im einzel
- 25 nen erläutert wird. Der Ventilteller 3 und das Ringschild 31 bestehen aus Aluminium oder einem anderen nicht magnetischem, elektrisch leitendem Werkstoff, in dem Wirbelströme induziert werden künnen. Fine Schraubendruckfeder 5 liefert die erforderliche Rückstellkraft für den Ventilschaft 2.
- Im Anschluß an den Führungsansatz 6 ist ein Spulenkörper 7 mit einer Ringspule 8 angeordnet. Der Spulenkörper 7 umfaßt einen Ring 71, der den Ventilschaft 2 umschließt, einen unteren Flansch 72 mit einem Abstützansatz 73, der sich auf dem Zylinderkopf abstützt und einem oberen Flansch 74, dessen Außendurchmesser kleiner als der In-
- 35 nendurchmesser des Ringschildes 31 ist. Die Ringspule 8 erzeugt ein axiales Magnetfeld, das den Spulenkörper 7 durchsetzt und sich zwischen den Rändern der Flansche 72 und 74 über den Luftraum schließt. Ein Ringmantel 9 umschließt den Abstützansatz 73 und reicht etwa bis zur Höhe des Flansches 74. Der Ringmantel 9 besteht aus magnetisch

leitendem Werkstoff und schirmt die Ringspule gegen äußere Einflüsse ab.

Die Ringspult 3 bildet nach Fig. 2 zusammen mit einem Kondensator 12 einen elektrischen Resonanzkreis, der auf eine Resonanzfresquenz von ca. 30 kHz abgestimmt ist. Der Spulenkörper 7 bestimmt die Güte und die Induktivität des Spulenkreises. Eine Beeinflussung dieser Werte erfolgt durch die jeweiligen Stellung des Ringschildes 31, das sich zusammen mit dem Ventilschaft 2 verstellt, so daß entsprechend dieser Verstellung die Cüte und die Induktivität der Spule und 10 damit die Schwingungsfrequenz des Schwingkreises geändert wird.

Der aus der Ringspule 8, dem Kondensator 12 und dem Ringschild 31 gebildete Resonanzkreis ist Teil einer Schwingschaltung 13. Deren sinusförmige Ausgangsschwingung wird in einen Flankendetektor 14 eingegeben, der aus der Sinusschwingung eine Rechteckschwingung erzeugt. 15 Die Rechteckschwingung beaufschlagt einen monostabilen Multivibrator 15 mit einem Steller 16 zur Einstellung der Impulsdauer des Multivibrarors Dem monostabilen Multivibrator 15 ist eine Tiefpaßschaltung 17 nachgeschaftet, die im vorliegenden Fall eine Grenzfrequenz von 10 kHz aufweist. Diese Tiefpaßschaltung 17 eliminiert den Wechselspan-20 nungsanteil der Ausgangsschwingung des Multivibrators 15. Der Tiefpaßschaltung 17 ist schließlich ein Verstärker 18 nachgeschaltet, dessen Verstärkungsgrad mittels einer Einstellstufe 19 eingestellt werden kann. Die verstärkte Ausgangsspannung ist eine Gleichspannung, die der Ventilbewegung im wesentlichen proportional ist. Diesc Spannung 25 kann aufgezeichnet oder in anderer Weise dargestellt und ausgewertet werden.

Die Grenzfrequenz des Tiefpaßfilters soll bei etwa 25 % der Resonanzfrequenz des unbeeinflußten Schwingkreises liegen. Dann erreicht man eine weitgehende Abtrennung des Wechselspannungsanteiles.

30 Die Gleichspannung läßt sich unter Einwirkung der Einstellstufe 19 in der gewünschten Weise verstärken. Der Verstärker 18 kann zusätzlich Schaltglieder zur Linearisierung der Ausgangsspannung enthalten.

Bei der Öffnungsbewegung des Ventils verschiebt sich der Ringschild um den gleichen Weg wie der Ventilschaft. Dadurch wird die
35 Schwingungsfrequenz des Resonanzkreises geändert. Bei einem Ventilweg
von 10 mm ergibt sich nach durchgeführten Messungen eine Erhöhung der
Schwingungsfrequenz um etwa 10 %. Bei dieser Frenquenzänderung ändert
sich das Impuls/Pausen-Verhältnis des Ausgangssignales des monostabilen Multivibrators 15, so daß sich auch der Gleichspannungsmittelwert

des Ausgangssignals ändert. Nachdem der Wechselspannungsanteil durch die Tiefpaßschaltung 17 abgetrennt ist, steht für den Verstärker 18 eine Gleichspannung zur Verfügung, die verstärkt werden kann und der Ventilbawegung proportional ist.

- Leerseite -

j.


Nummer:


35 00 121 G 01 D 5/20

Int. Cl.4:

Anmeldetag: Offenlegungstag: 4. Januar 1985 10. Juli 1986



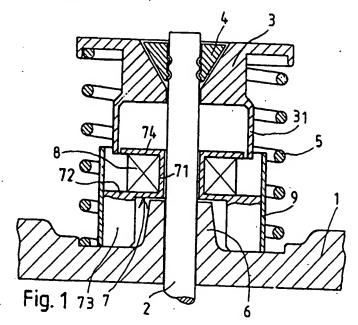

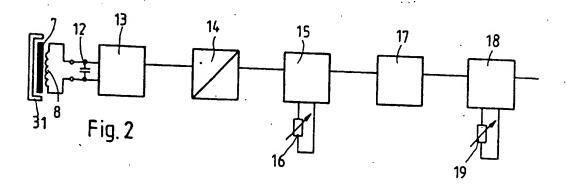

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.